


Hardware

Übersicht der fertigen Platine

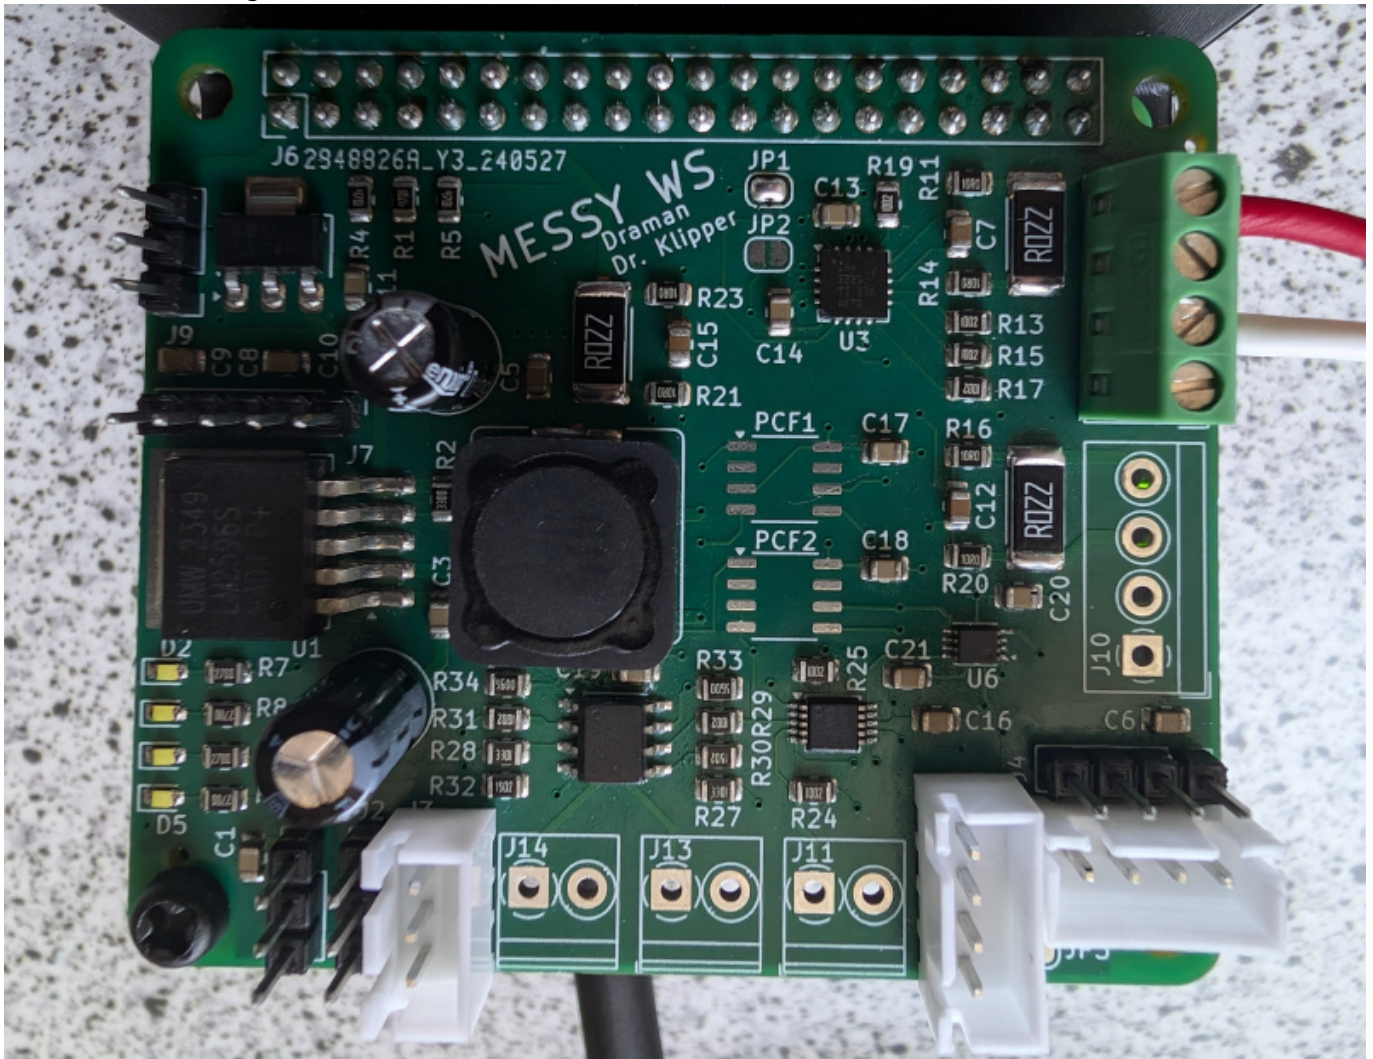


Platine löten


Folgende Elemente müssen noch aufgelötet werden vor der Inbetriebnahme der Platine ...

Kondensatoren C2, C4

- Position der Kondensatoren

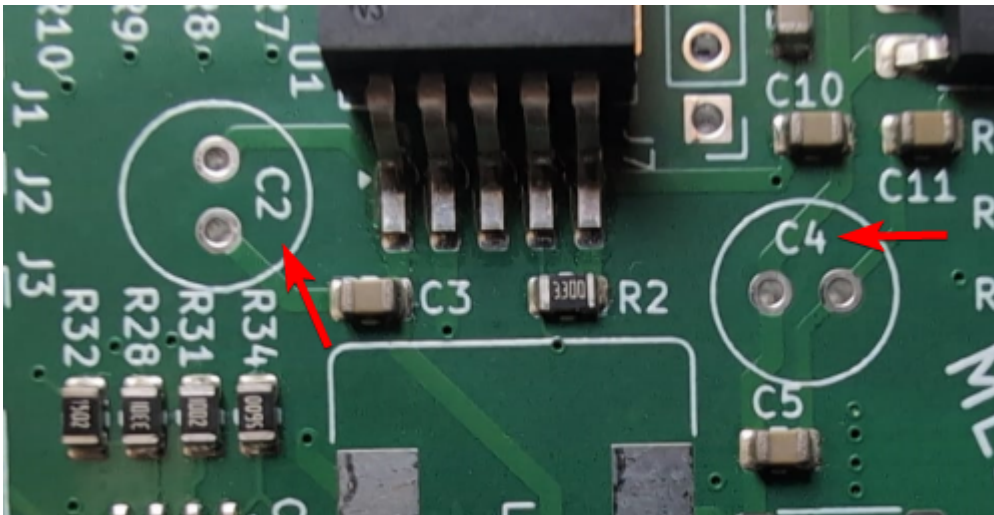


- Auf Polarität Achten
- C2 220 μ F (35V)
- C4 220 μ F (16V)
- verlötete Kondensatoren

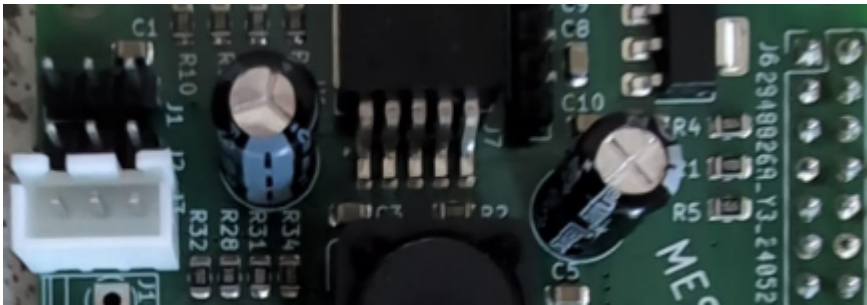

Spule L1


- Position der Spule

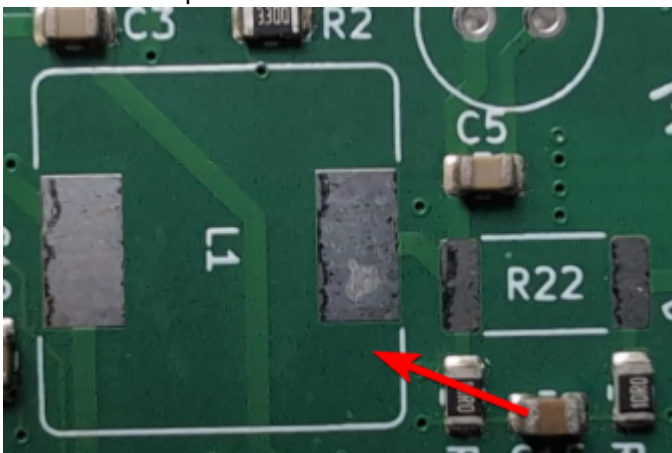

- Spule 47hF (470)

Shunts

- Position der Shunts

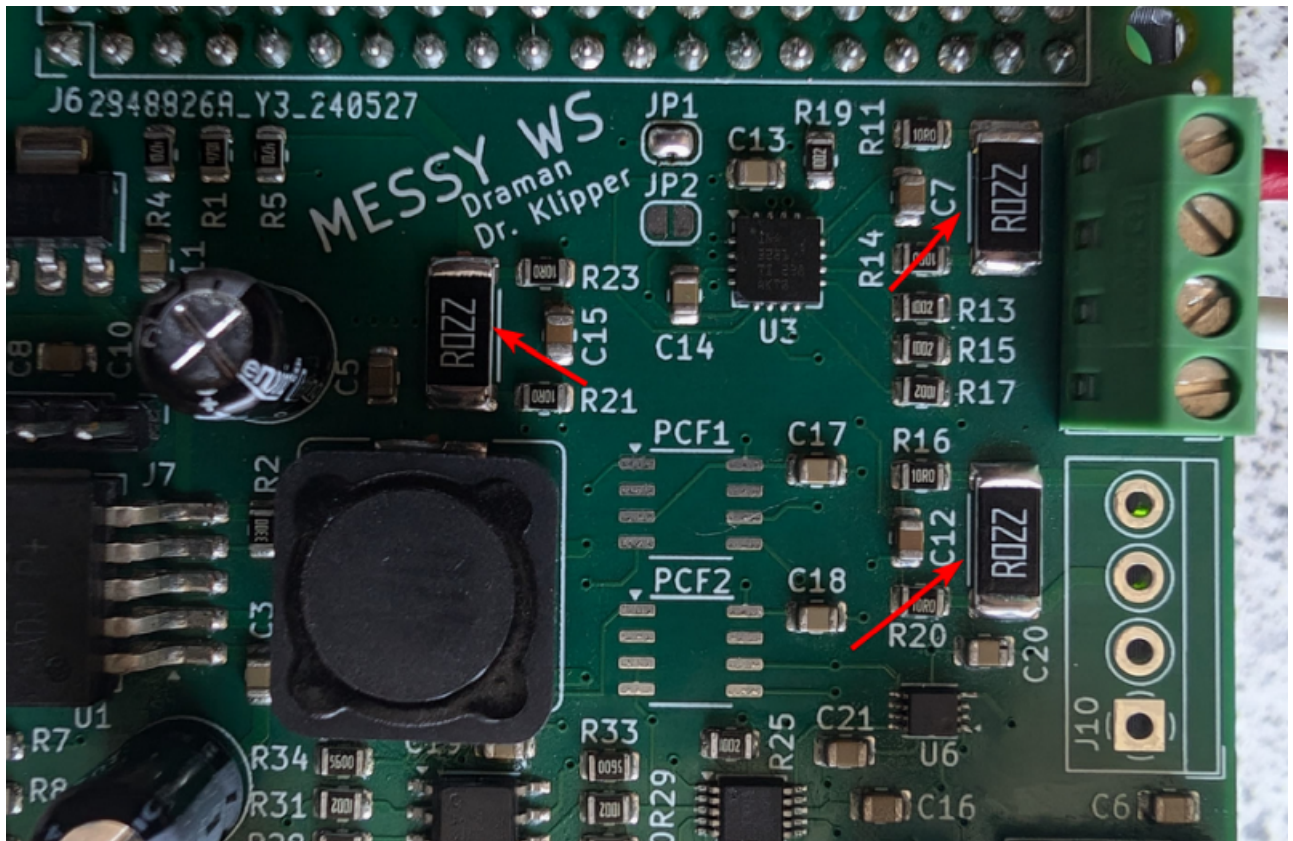

- Shunts haben alle 3 den Widerstand von 0,022 Ohm (R022)


PCF8583 Counter

Widerstände

- Alle Widerstände sind in Bauform 0805
- Position der Widerstände für die Zellmessung



- Widerstände der Zellspannungen des Akkus
 - R35, R36, R37 = 150k (154)
 - R38, R39, R40 = 27k (273)
- Position der Widerstände für den Spannungsregler

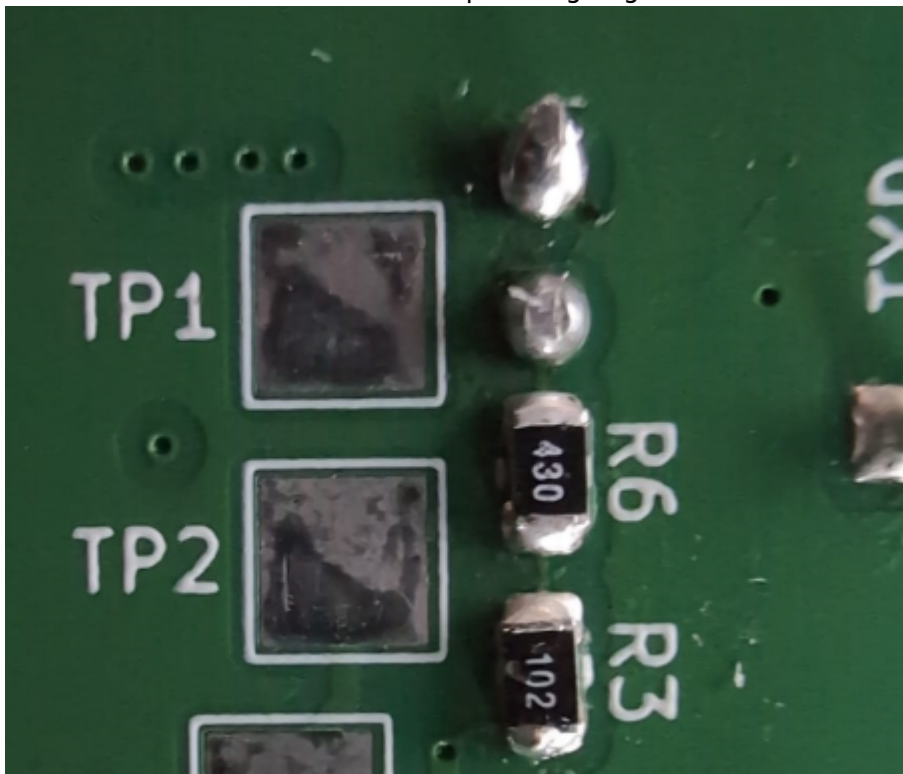

- Widerstände des Spannungsreglers (5.1V)
Die Werte sind experimentell ermittelt worden!
 - R6 = 43 Ohm (430)
 - R3 = 1k (102)

Platine testen

Stromversorgung

LEDs

From:

<https://www.drklipper.de/> - Dr. Klipper Wiki

Permanent link:

https://www.drklipper.de/doku.php?id=messy:10_devices:wetterstation:01_hardware&rev=1719577685

Last update: **2024/06/28 14:28**

